


# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

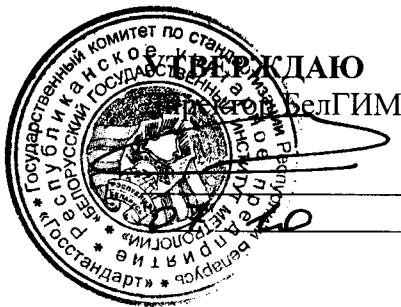

В.Л. Гуревич  
2015

<b>Весы торговые AP, LP, ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL, PR</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерения Регистрационный № <u>РБ03 02 0585 13</u>
---	--

Выпускают по технической документации фирмы "CAS Corporation Ltd." (Корея).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы торговые AP, LP, ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL, PR (далее – весы) предназначены для статического взвешивания различных грузов и расчета стоимости товара.

Область применения – предприятия торговли и общественного питания.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов заключается в преобразовании массы груза, размещаемого на грузоприемной платформе весов, в аналоговый электрический сигнал посредством тензорезисторного весоизмерительного датчика. Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, и отображается на дисплее.

Весы выпускают в шести модификациях: AP, LP, ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL, PR.

С помощью цифровой клавиатуры или вызовом товара из памяти с помощью клавиш вводится цена 1 кг взвешиваемого товара, по цене и массе взвешиваемого груза процессор вычисляет стоимость взвешенного товара, и на 3 индикаторах 2-стороннего вакуумно-люминесцентного (для модификаций AP, LP, CL5000 и CL5000J), светодиодного (для модификаций PR, ER<sup>Plus</sup>-E и ER<sup>Jr</sup>-E) либо жидкокристаллического (для модификаций ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL5000J-I, CL3000, CL7000) дисплея высвечиваются значения массы, цены и стоимости (в весах CL дополнительно имеется индикатор массы тары).

Грузоприемная платформа весов изготовлена из нержавеющей стали. Во всех модификациях весов предусмотрена выборка массы тары из диапазона взвешивания, а также имеется интерфейс RS-232C (кроме PR, некоторых исполнений ER<sup>Jr</sup> и ER<sup>Plus</sup> и весов LP, имеющих интерфейс Ethernet).

В зависимости от модификации и исполнения в весах применяются следующие модели весоизмерительных датчиков: BC, TPN, SW и CZL.

Обозначение модификаций весов AP имеет вид AP-X1X2 X3 X4, где:

X1 - обозначение максимальной нагрузки (Max), в килограммах;

X2 - М (если присутствует) – клавиатура с 7 клавишами быстрого вызова товаров из памяти;

- EX (если присутствует) – клавиатура с 28 клавишами быстрого вызова товаров из памяти;

X3 - BT (если присутствует) – грузоприемная платформа увеличенных размеров (440x275мм).



Обозначение модификаций весов LP имеет вид LP-X1X2X3X4X5X6X7, где:

X1 - обозначение максимальной нагрузки (Max), в килограммах;

X2 - X (если присутствует) – внешнее грузоприемное устройство;

X3 - R (если присутствует) – показывающее устройство расположено на стойке;

X4 - II (если присутствует) – показывающее устройство расположено на стойке, отличающееся формой дисплея от модификации R;

X5 - RS232C (если присутствует) – модуль, реализующий последовательный интерфейсный протокол RS232C;

X6 - 1.6 – дополнительное обозначение модели LP;

X7 - TCP/IP (если присутствует) – модуль, реализующий интерфейсный сетевой протокол TCP/IP.

Обозначение модификаций весов CL имеет вид CLX1-X2X3X4X5 X6 X7, где:

X1 - 5000 (если присутствует) – базовая модель весов;

- 5000J (если присутствует) – упрощенная модификация весов CL5000 без дополнительного графического дисплея;

- 7000 (если присутствует) – модификация весов с сенсорным дисплеем;

- 3000 (если присутствует) – упрощенная модификация весов CL5000 с одним ЖК-дисплеем;

X2 - обозначение максимальной нагрузки (Max), в килограммах;

X3 - I (если присутствует) – модификация весов CL5000J с двумя ЖК-дисплеями: основным и дополнительным алфавитно-числовым для индикации названия вызванного товара;

X4 - P, R (если присутствует) – дисплей расположен на стойке;

- В (если присутствует) – дисплей расположен на корпусе весов;

- Н (если присутствует) – грузоприемное устройство выполнено в виде подвесной платформы, которая через кронштейн передает усилие, создаваемое взвешиваемым грузом, на весоизмерительный датчик, а дисплей расположен на корпусе весов;

- S (если присутствует) – весы самообслуживания (дополнительная клавиатура для быстрого вызова товаров на стойке весов);

- D (если присутствует) – клавиатура и дисплей расположены на стойке;

X5 - X (если присутствует) – внешнее грузоприемное устройство;

X6 - TCP/IP (если присутствует) – модуль, реализующий интерфейсный сетевой протокол TCP/IP;

- WiFi (если присутствует) – модуль, реализующий интерфейсный сетевой протокол TCP/IP по радиоканалу;

X7 - Memory (если присутствует) – дополнительная плата памяти.

Обозначение модификаций весов ER<sup>Jr</sup> и ER<sup>Plus</sup> имеет вид ER<sup>Jr</sup>-X1X2X3X4X5X6X7 X8 ER<sup>Plus</sup>-X1X2X3X4X5 X6X7 X8, где:

X1- обозначение максимальной нагрузки (Max), в килограммах;

X2 - тип показывающего устройства:

- С (если присутствует) - жидкокристаллический дисплей;

- Е (если присутствует) - светодиодный дисплей;

X3 - В (если присутствует) - подсветка жидкокристаллического дисплея;

X4 - U (если присутствует) - дисплей расположен на стойке;

X5 - М (если присутствует) - дополнительная клавиатура вызова товаров из памяти;

X6 - LT (если присутствует) - платформа увеличенных размеров;

X7 - FT (если присутствует) - платформа в виде чаши;

X8 - RS (если присутствует) - интерфейс RS-232.

Обозначение модификаций весов PR имеет вид PR-X1X2, где:

X1 - обозначение максимальной нагрузки (Max), в килограммах;

X2 - В (если присутствует) - дисплей расположен на корпусе весов;

X2 - Р (если присутствует) - дисплей расположен на стойке.



Функциональные особенности каждой из модификаций весов представлены ниже.

**Весы AP:**

выборка массы тары;  
прямая память на 7 товаров (исполнение M)  
прямая память на 28 и косвенная память на 200 товаров (исполнение EX);  
суммирование стоимости нескольких товаров;  
расчет сдачи;  
отчет по продаже за день (исполнение EX).

**Весы LP:**

выборка массы тары;  
встроенный принтер для печати этикеток;  
память на 4000 товаров;  
суммирование стоимости нескольких товаров (в том числе, штучных);  
расчет сдачи;  
63 либо 54 клавиши цены товаров в зависимости от исполнения;  
3 вида отчетов продажи;  
встроенные форматы этикеток;  
возможность загрузки пользовательского формата этикетки.

**Весы CL:**

выборка массы тары;  
встроенный принтер для печати этикеток;  
память не менее 6000 товаров (в зависимости от исполнения);  
дополнительный графический дисплей (для исполнения CL5000);  
дополнительный алфавитно-цифровой дисплей (для исполнения CL5000J-I);  
суммирование количества, массы и стоимости нескольких товаров (в том числе, штучных);  
расчет сдачи;  
от 48 до 172 клавиш цены товаров в зависимости от исполнения;  
различные виды отчетов продажи;  
встроенные форматы этикеток;  
возможность загрузки пользовательских форматов этикетки.

**Весы ER<sup>Jr</sup>:**

4 клавиши цены товаров;  
выборка массы тары;  
суммирование стоимости нескольких товаров (в том числе, штучных);  
расчет сдачи;  
автоматическое выключение весов при паузе в работе;  
интерфейс RS-232 (по дополнительному заказу);  
распечатка данных при наличии интерфейса RS-232 и принтера.

**Весы ER<sup>Plus</sup>:**

5 клавиш цены товаров;  
косвенная память на 199 товаров;  
выборка массы тары;  
суммирование стоимости нескольких товаров (в том числе, штучных);  
расчет сдачи;  
отчет по продаже за день;  
автоматическое выключение весов при паузе в работе;  
интерфейс RS-232 (по дополнительному заказу);  
распечатка данных при наличии интерфейса RS-232 и принтера.




## Весы PR


выборка массы тары;  
суммирование стоимости нескольких товаров (в том числе, штучных);  
расчет сдачи;  
автоматическое выключение весов при паузе в работе;  
автоматический переход в ждущий режим при паузе в работе.

Питание весов в зависимости от модификации осуществляется от сети переменного тока или от источника питания постоянного тока. Предусмотрена индикация разрядки батарей или аккумулятора.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа и указание мест нанесения знаков поверки приведены в Приложении А. Знак поверки в виде клейма-наклейки наносится на переднюю панель весов.

Общий вид весов приведен на рисунке 1.

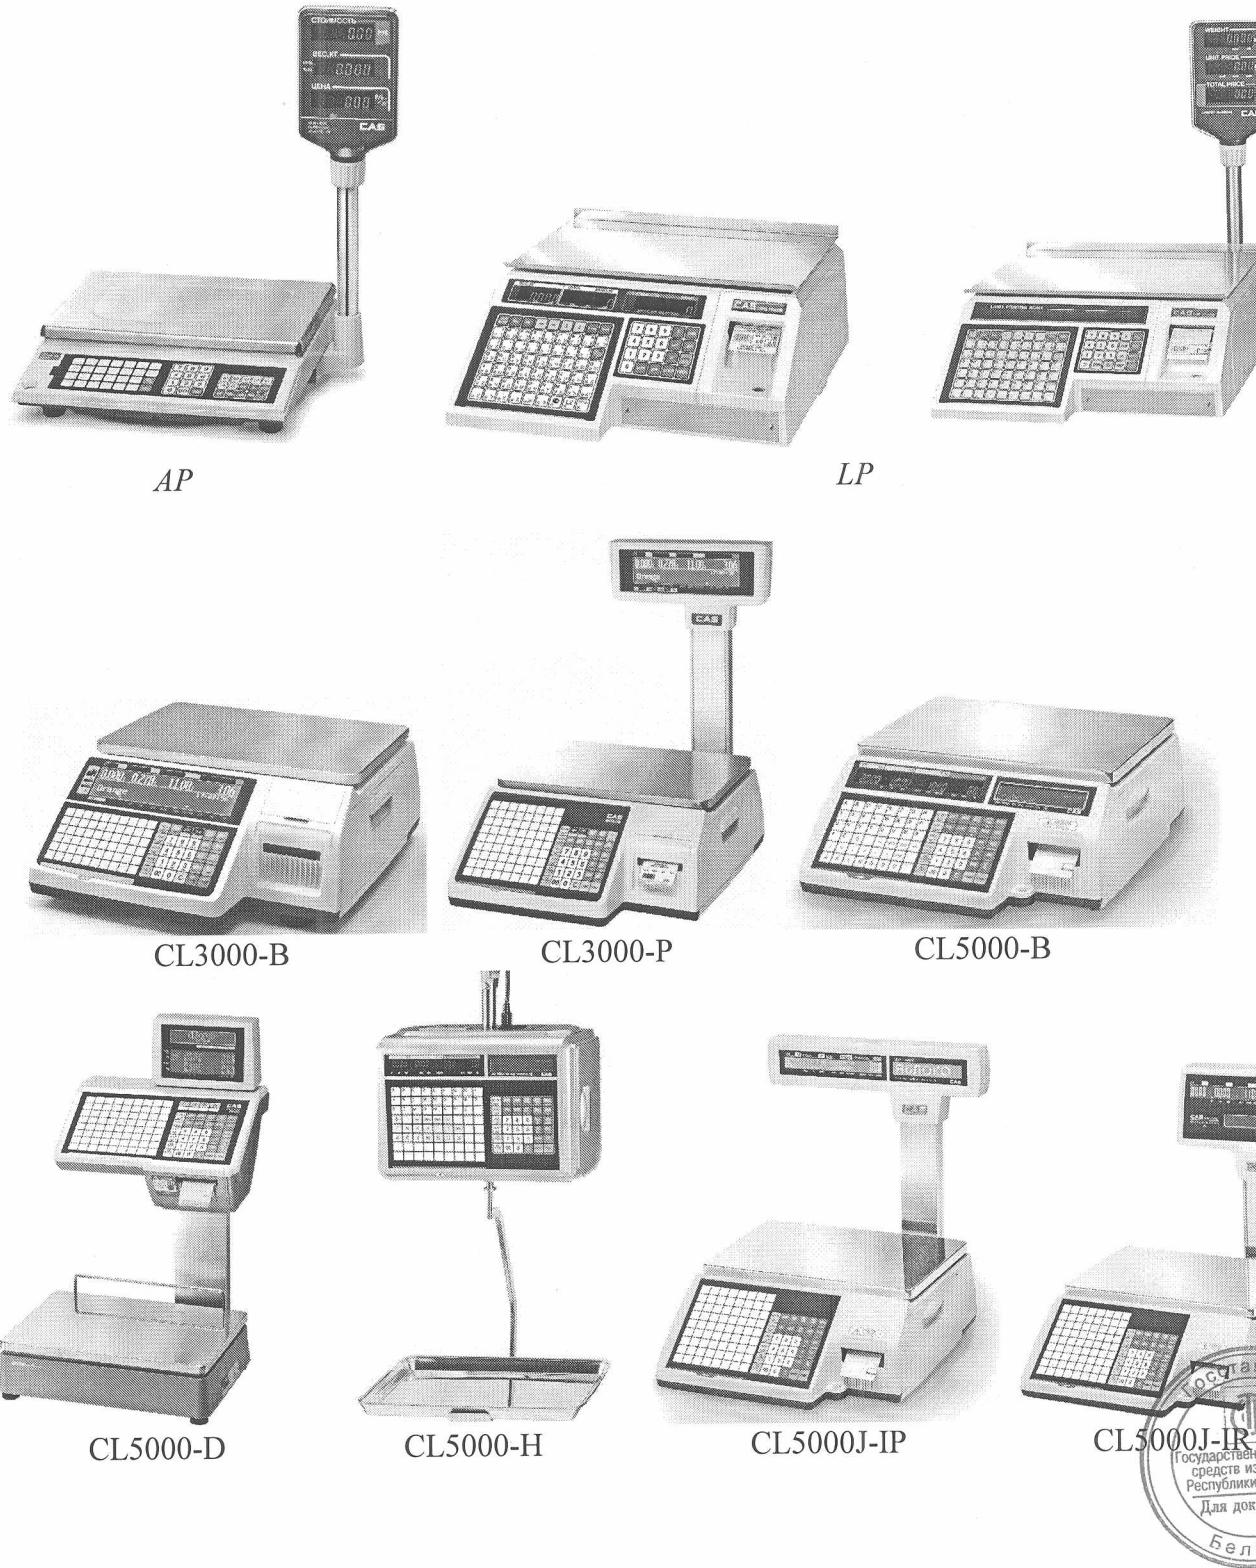

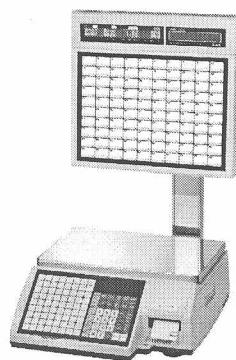

CL5000J-IS



CL5000-P




CL5000-R




CL7000-D



CL5000J-IB

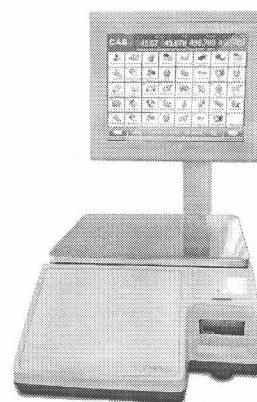

CL7000-S

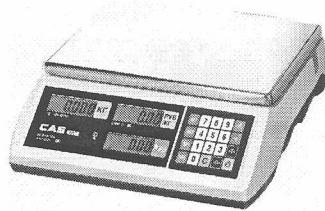ER<sup>Jr</sup>ER<sup>Plus</sup>

PR

Рис. 1 Внешний вид модификаций весов



# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики весов приведены в таблицах 1 - 3.

Таблица 1

Модификации и исполнения	Max, кг	Min, кг	Действительная цена деления, (d), поверочный интервал, (e), г	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности (tре) при поверке, г
AP-06 CL-06 LP-06 ER <sup>Jr</sup> -6 ER <sup>Plus</sup> -6	3/6	0,02	1/2	От 0,02 кг до 0,50 кг вкл. Св. 0,5 кг до 2,0 кг вкл. Св. 2,0 кг до 3,0 кг вкл. Св. 3,0 кг до 4,0 кг вкл. Св. 4,0 кг	± 0,5 ± 1,0 ± 1,5 ± 2,0 ± 3,0
AP-15 CL-15 LP-15 ER <sup>Jr</sup> -15 ER <sup>Plus</sup> -15	6/15	0,04	2/5	От 0,04 кг до 1,00 кг вкл. Св. 1,0 кг до 4,0 кг вкл. Св. 4,0 кг до 6,0 кг вкл. Св. 6,0 кг до 10,0 кг вкл. Св. 10,0 кг	± 1,0 ± 2,0 ± 3,0 ± 5,0 ± 7,5
AP-30 CL-30 LP-30 ER <sup>Jr</sup> -30 ER <sup>Plus</sup> -30	15/30	0,1	5/10	От 0,1 кг до 2,5 кг вкл. Св. 2,5 кг до 10,0 кг вкл. Св. 10,0 кг до 15,0 кг вкл. Св. 15,0 кг до 20,0 кг вкл. Св. 20,0 кг	± 2,5 ± 5,0 ± 7,5 ± 10,0 ± 15,0
PR-06	3/6	0,02	1/2	От 0,02 кг до 0,50 кг вкл. Св. 0,5 кг до 2,0 кг вкл. Св. 2,0 кг до 3,0 кг вкл. Св. 3,0 кг до 4,0 кг вкл. Св. 4,0 кг	± 0,5 ± 1,0 ± 1,5 ± 2,0 ± 3,0
PR-15	6/15	0,04	2/5	От 0,04 кг до 1,00 кг вкл. Св. 1,0 кг до 4,0 кг вкл. Св. 4,0 кг до 6,0 кг вкл. Св. 6,0 кг до 10,0 кг вкл. Св. 10,0 кг	± 1,0 ± 2,0 ± 3,0 ± 5,0 ± 7,5
PR-30	15/30	0,1	5/10	От 0,1 кг до 2,5 кг вкл. Св. 2,5 кг до 10,0 кг вкл. Св. 10,0 кг до 15,0 кг вкл. Св. 15,0 кг до 20,0 кг вкл. Св. 20,0 кг	± 2,5 ± 5,0 ± 7,5 ± 10,0 ± 15,0

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке

Таблица 2

Наименование характеристики	Модификации	Значение
Класс точности по СТБ ЕН 45501-2004 ГОСТ ОИМЛ R76-1-2011, ТР 2008/012/BY	Для всех модификаций	III - средний
Диапазон рабочих температур, °C	Для всех модификаций	от минус 10 до плюс 40
Номинальное напряжение питания	Модификация AP	230 В переменного тока
	Модификация LP	230 В переменного тока
	Модификация ER <sup>Jr</sup>	230 В переменного тока или
	Модификация ER <sup>Plus</sup>	6 В постоянного тока
	Модификация CL	230 В переменного тока
	Модификация PR	230 В переменного тока 4 В постоянного тока
Степень защиты оболочки весов по ГОСТ 14254-96	Для всех модификаций	IP42
Количество отображаемых знаков: - индикация массы - индикация цены за килограмм - индикация стоимости		от 4 до 6 от 4 до 6 от 6 до 10



Государственный реестр  
средств измерения  
Республики Беларусь  
Для документов

БелГИМ

6 из 13

Таблица 3

Модификации	Исполнения	Диапазон выборки массы тары, кг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Потребляемая мощность, В·А, не более
AP	AP-06	От 0 до Max	435x325x495	6,5	10
	AP-15	От 0 до 9,995			
	AP-30	От 0 до 9,990			
LP	LP-06	От 0 до 2,990	без стойки 410x430x195 со стойкой 410x430x595	без стойки 9,8 со стойкой 10,3	100
	LP-15	От 0 до 5,990			
	LP-30	От 0 до 9,990			
ER <sup>Jr</sup>	ER <sup>Jr</sup> -6	От 0 до 2,999	без стойки 304x324x112 со стойкой 304x324x419	без стойки 3,5 со стойкой 4,8	5
	ER <sup>Jr</sup> -15	От 0 до 5,998			
	ER <sup>Jr</sup> -30	От 0 до 14,995			
ER <sup>Plus</sup>	ER <sup>Plus</sup> -6	От 0 до 2,999	без стойки 360x350x106 со стойкой 360x385x410	без стойки 4,7 со стойкой 5,3	7
	ER <sup>Plus</sup> -15	От 0 до 5,998			
	ER <sup>Plus</sup> -30	От 0 до 14,995			
CL	CL-06	От 0 до 2,999	Исполнение: «В»: 408x432x173 «Р»: 410x493x542 «R»: 408x493x607 «Н»: 433x281x822 «S»: 408x493x705 «D»: 396x464x612	Исполнение: «В»: 10,5 «Р»: 12,0 «R»: 11,7 «Н»: 14,2 «S»: 15,7 «D»: 15,2	90
	CL-15	От 0 до 5,998			
	CL-30	От 0 до 14,995			
PR	PR-06	От 0 до Max	без стойки 334x390x112 со стойкой 335x397x482	без стойки 3,5 со стойкой 3,8	10
	PR-15	От 0 до 9,995			
	PR-30	От 0 до 9,990			

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на грузоприемном устройстве весов и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1) весы – 1 шт.;
- 2) аккумулятор (поставляется по дополнительному соглашению) – 1 экз.;
- 3) эксплуатационная документация – 1 экз.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "CAS Corporation Ltd." (Республика Корея).

СТБ ЕН 45501-2004 "Средства измерений неавтоматические взвешивающие. Общие требования и методы испытаний".

TP 2008/012/BY "Неавтоматические весоизмерительные приборы. Основные требования";

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

ГОСТ OIML R76-1-2011 "Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования. Испытания".



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы торговые AP, LP, ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL, PR соответствуют требованиям технической документации фирмы "CAS Corporation Ltd." (Республика Корея), СТБ ЕН 45501-2004, ГОСТ OIML R76-1-2011, ТР 2008/012/BY.

Весы торговые AP, LP, ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>, CL, PR соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (декларация о соответствии ТС № RU Д-KR.AB29.B.06522 от 24.07.2015, срок действия до 23.07.2020)

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для весов, применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ.

Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 93

Тел. (017)-334-98-13.

Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "CAS Corporation Ltd." (Корея)

CAS BLDG., 440-1, SUNGNAE-DONG,

GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

Tel: (02)-475-4661/7 Fax: (02)-475-4668

Начальник научно-исследовательского центра  
испытаний средств измерений и техники

С.В. Курганский



стр. 8 из 13

**Приложение А**  
**(обязательное)**

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа и  
указание мест оттисков поверительных клейм, содержащих знак поверки средств измерений

Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка)

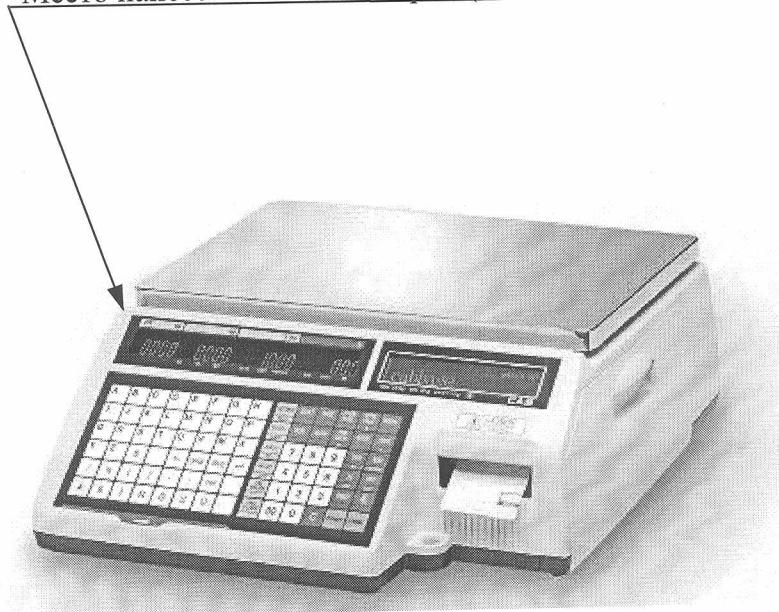


Рис. 1

Схема пломбировки весов AP

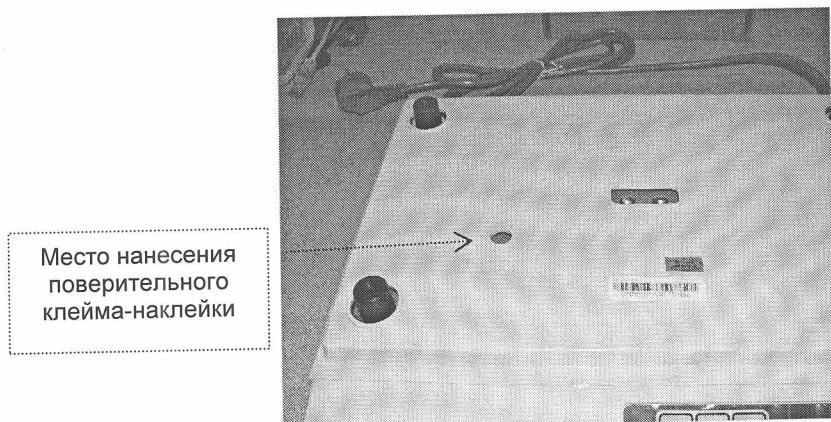


Рис. 2



Схема пломбировки весов LP

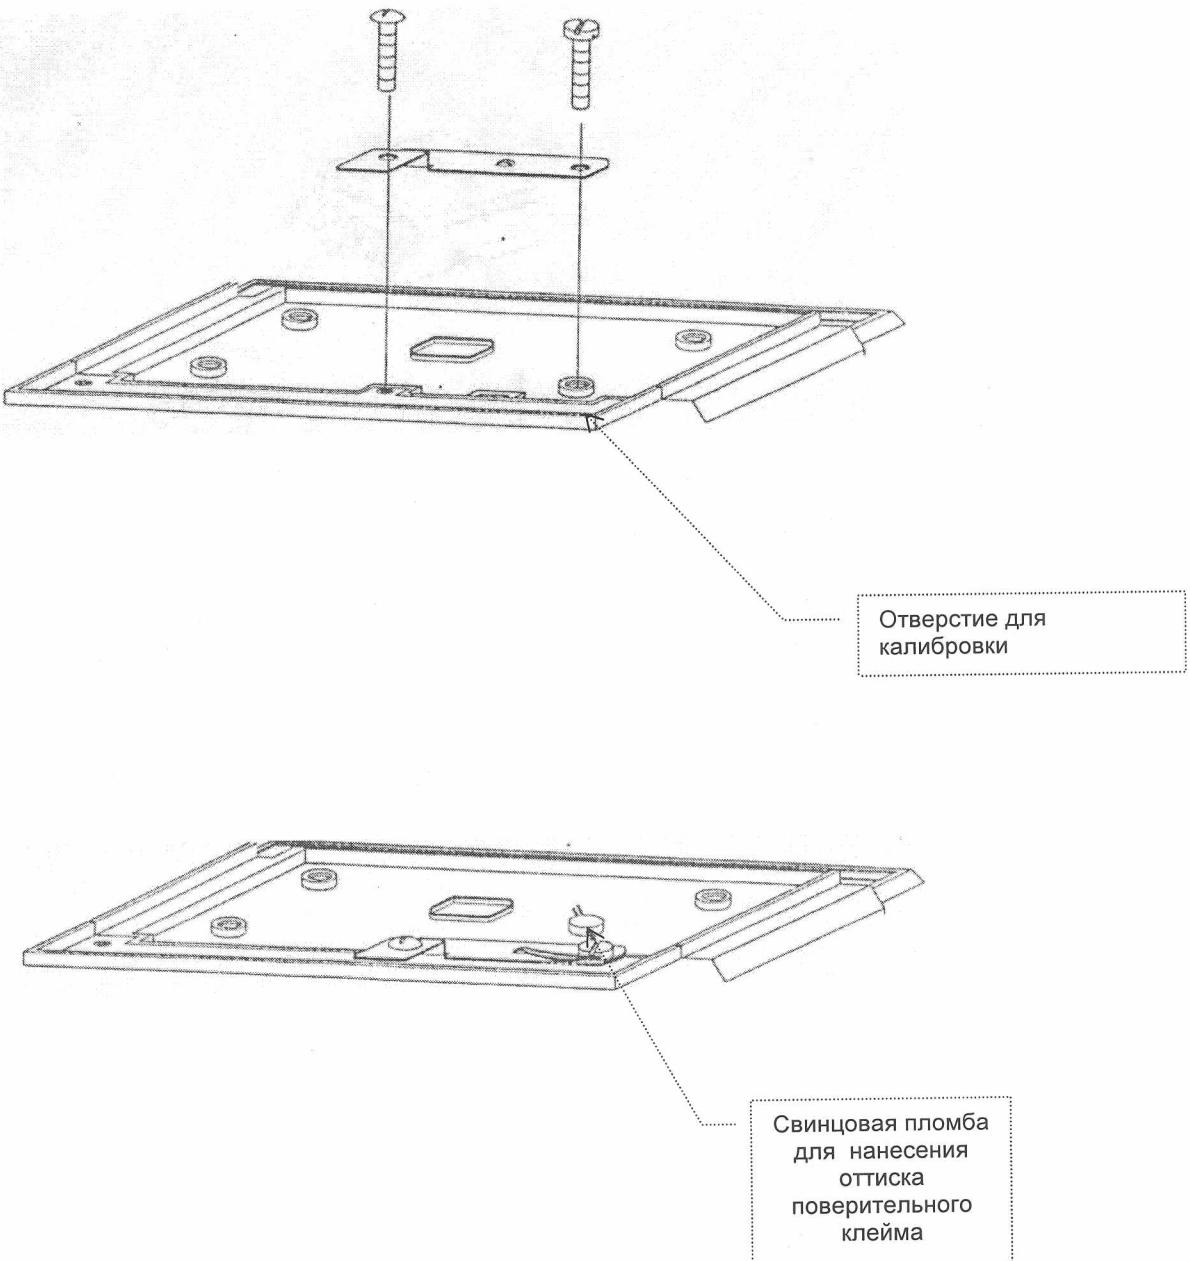


Рис. 4



стр. 10 из 13

Схема пломбировки весов ER<sup>Jr</sup>, ER<sup>Plus</sup>

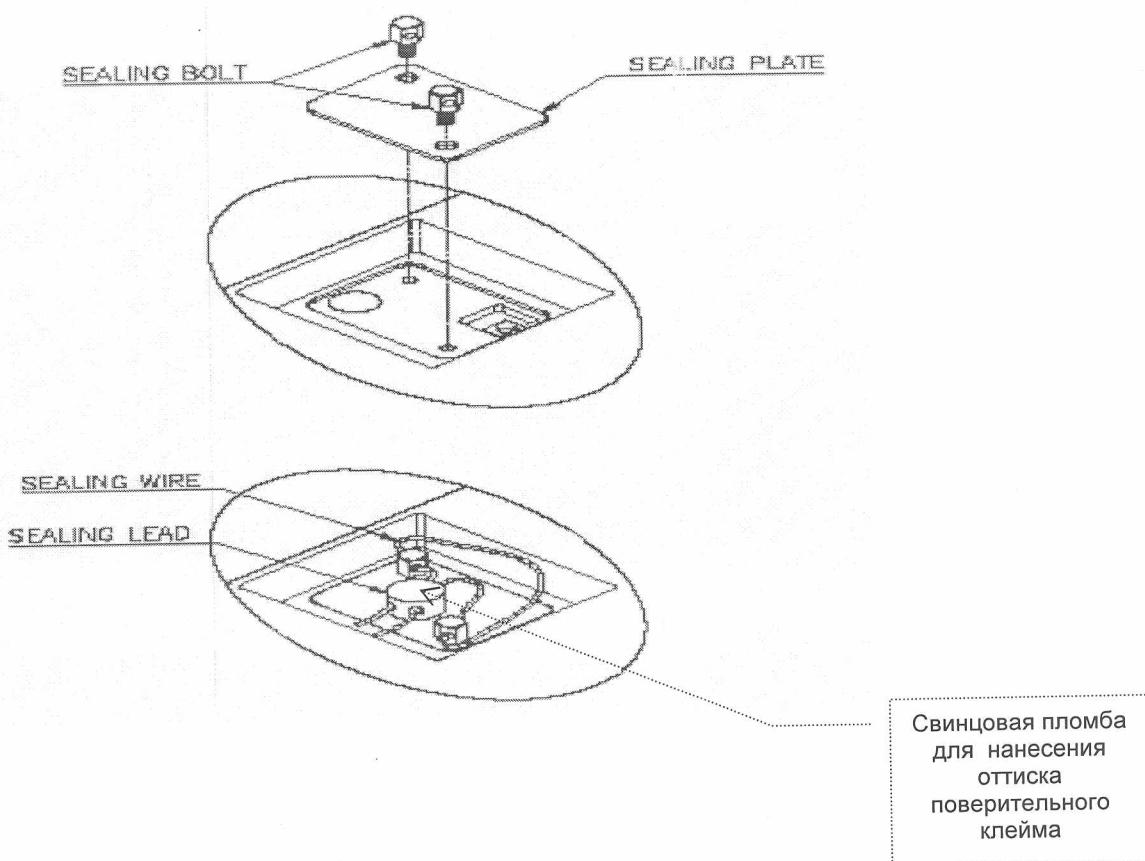


Рис. 5



стр. 11 из 13

Схема пломбировки весов торговых CL


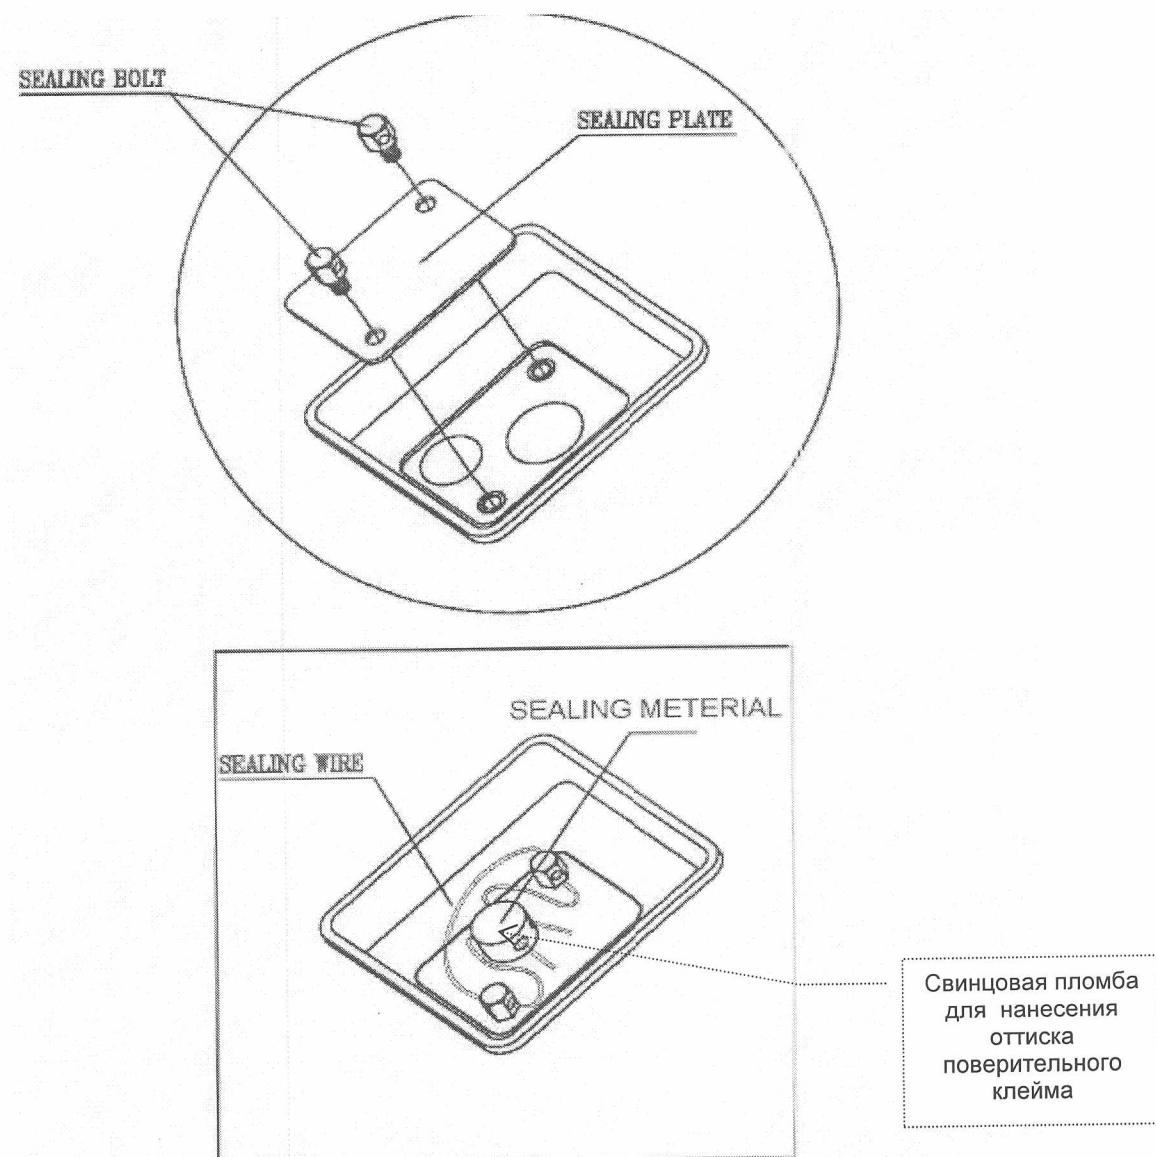


Рис 6

Схема пломбировки весов торговых PR

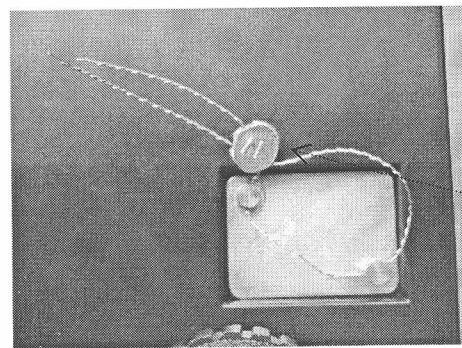

Свинцовая пломба  
для нанесения  
оттиска  
поверительного  
клейма

Рис 7



стр. 13 из 13